

ContiTech

Указания по монтажу насоса охлаждающей жидкости WPS3025 для автомобилей BMW 135i, 335i, 535i, 640, 740i, начиная с 2007 модельного

Проблема:

Демонтированный электрический насос охлаждающей жидкости при необходимости снабжается неразборными резинометаллическими шарнирами, устанавливаемыми в 3 точках крепления (рис. 1). В новом насосе охлаждающей жидкости они отсутствуют WPS3025. Старые крепежные винты непригодны для применения.

Рис. 1



Причина:

Автопроизводитель наладил выпуск новой модели насоса охлаждающей жидкости без резинометаллических шарниров (рис. 2).

Рис. 2



Решение:

Выкрученные алюминиевые винты (M8x36) не подлежат дальнейшему использованию и должны быть заменены на более короткие стальные винты (M8x26).

Для этого используйте поставляемый отдельно монтажный комплект MS50 (рис. 3).

Рис. 3

