

# Technical *Info*

## Совет по монтажу комплекта ремня ГММ СТ 957 K1 – WP4: Например, Audi / VW / Skoda / Seat 1.4 / 1.6 16V

### Неисправность:

Обламывание установочного болта натяжного ролика.

### Причина:

Неверно установленное низкое натяжение ремня и неровная поверхность прилегания ролика, привели к ослаблению затяжки установочного болта натяжного ролика. Это привело к действию на установочный болт изгибающего момента и, как следствие, излому болта.

### Устранение:

При монтаже натяжного ролика, убедитесь, что установочные поверхности точно прилегают друг к другу. Кроме того, проверьте правильность позиции индикатора натяжения после прокручивания коленчатого вала на несколько оборотов. (Рис. 3)

Рис. 1



Рис. 2

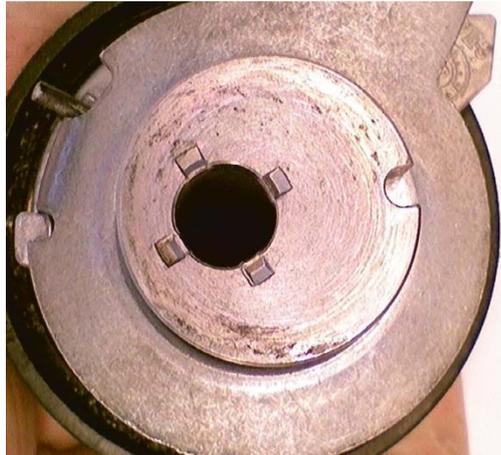


Рис. 3

