


Комплект ремня ГРМ СТ 1077K1 для Opel, Alfa, Fiat, Saab, Chevrolet – различных моделей 1.6/1.8 от 2003

Проблема:

Натяжной ролик, идущий в комплекте, немного отличается по конструкции от ролика, установленного на автомобиль (без отверстия под шплинт KM-6333).

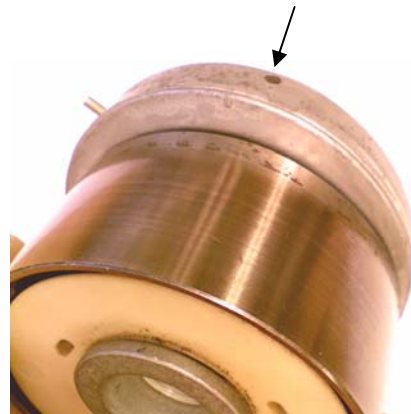

Причина:

Согласно производителю теперь при замене ремня должна устанавливаться новая версия ролика.

Рис. 1
Конструкция предыдущего ролика

Решение:

Новый ролик не имеет шплинта и первоначально должен быть затянут по часовой стрелки **после** установки на двигатель (20 Нм) с помощью 6 мм шестигранного перед тем, как ремень сможет быть установлен.

После удаления шестигранного ключа натяжение будет автоматически установлено.



Рис. 2
Новая конструкция